

## МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШИХ МАСТЕРОВ

### AIWA

*Модель VX-T1000MK3 (видеодвойка).* При включении аппарат кратковременно запускается и сразу уходит в защиту. Причина: обрыв резистора запуска 1 МОм на выводе 5 микросхемы STK73907.

### PANASONIC

*Модель TC-14S1D.* На экране наблюдается неестественное цветное отображение. При переключении в режим монитора весь экран залит тремя горизонтальными, неправильной формы цветными полосами (синий, красный, зеленый). Причина: окислились контакты позистора (черная коробочка с тремя выводами, расположенная рядом с входным разъемом питающего напряжения петли размагничивания кинескопа). Необходимо заменить позистор. Если исправного позистора нет в наличии, можно попробовать восстановить неисправный элемент. Для этого его нужно выпаять, разобрать (снять аккуратно верхнюю крышку), вынуть две круглых керамических пластины, протереть без особых усилий, (может треснуть керамика) и установить на место.

### PHILIPS

*Модель 28GR6780.* Видны полосы в верхней части раstra. Причина: оборван резистор, шунтирующий обмотку вертикального отклонения отклоняющей системы.

### SBR (PHILIPS)

*Модель 70TA7213/11.* При включении телевизора мигает зеленый индикатор, высокого напряжения нет, но если попытаться войти в сервисный режим, то телевизор включается. Причина: неисправен транзистор 7470 (IRF620), который коммутирует одно из вторичных питаний блока питания.

### SCHNEIDER

*STV1728, шасси TV17.* Телевизор поступил в ремонт с неисправным блоком питания. Все напряжения были занижены примерно в 10 раз. После замены диода D103 (UF4006) на 1N4007, напряжение пришло в норму, но при включении пробивался высоковольтный провод строчного трансформатора 1372.0032. Трансформатор был заменен на фирменный аналог – HR8196. Неисправными также оказались микросхемы кадровой развертки TDA8177F (заворот изображения в середине экрана) и предохранительный резистор R342. После того, как были заменены и эти детали, нормальная работа аппарата восстановилась. Необходимо отметить, что замена транзистора BUZ91A в блоке питания на транзистор P9NB60 недопустима, так как в этом случае блок питания не разовьет полную мощность в нагрузке.

### SHARP

*Модель 21L-SC.* Телевизор не включается. Причина: вышла со строя микросхема стабилизатора напряжения на 9 В. После замены микросхемы телевизор включился, но на всех звуковых системах (B/G, D/K, I).

Слышны шумы вместо сопровождения телепередач. Причина: неисправный транзистор Q3202 (C1815). Возможна замена на KT315.

*Модель 20S20B.* Телевизор включается на 3...4 с. и переходит в дежурный режим. Дефект: неисправна микросхема кадровой развертки X0640C. После замены на ее полный аналог LA7830 дефект исчез.

### SONY

*Модель M2100K.* Телевизор не включается. Занижены все напряжения блока питания. Вместо напряжения 140 В наблюдается 15 В. В первичной цепи все детали целы, в том числе микросхема STR54041. Неисправным оказался диод D604, который звонился как исправный.

*Модель KV-21LT1B, шасси FE-2.* Телевизор не переключается из дежурного режима в рабочий, светодиод мигает с цикличностью 11 вспышек. Согласно таблице кодов ошибок отсутствует напряжение 8 В. Это напряжение формируется интегральным стабилизатором BA41W12ST-V5. На выводе 1 микросхемы напряжение составляет 11 В вместо 8 В. Неисправность удалось устранить заменой защитных стабилитронов D615, D012, D005 (MTZJ-8,8 В) и стабилизатора BA41W12ST-V5 (стоимость 10...18\$). Вместо последнего был установлен стабилизатор KIA7808 на радиаторе.

### BERAC

*Модель 37TЦ-601.* В аппарате не работает дециметровый диапазон. Замена в селекторе СК-В-001С микросхемы KP1072XA1 на TDA5030A решила все проблемы.

### ВИТЯЗЬ

*Модель 6020.* Нет цвета в режиме PAL. В режиме SEKAM цвет есть! Причина: неисправны опорные конденсаторы C26...C28 на кварцевом резонаторе ZQ6. После замены конденсаторов цвет появился.

*Модель 54TЦ6044-1.* Пробит ТДКС (PET-22-15B) около вывода высоковольтного провода. После замены ТДКС на PET-23-02 от телевизора HORIZONT-655 и микросхемы TDA8362A аппарат заработал, но после его выключения в центре экрана на секунду появлялась яркая белая точка. Пришлось вместо перемычки VD254 в соответствии со схемой (<http://vityas.com/>) установить цепь гашения R263, R264, VD256, R266, C258, C259. После этой доработки точка исчезла.

### РЕКОРД

*Модель 51TЦ5177, шасси PAEX0045.* При включении телевизора нет индикации дежурного режима. Вместо напряжения 115 В присутствует всего 25 В. Причина: большая утечка конденсатора C551 (1800 пФ). После замены конденсатора нормальная работа телевизора восстановилась.

Печатается с разрешения **Михаила Рязанова**  
<http://www.telemaster.ru>